


GS738C LT(CE) GS738C ST(CE)

MAX

MAX TRÅDLØST
FASTGØRELSESYSTEM

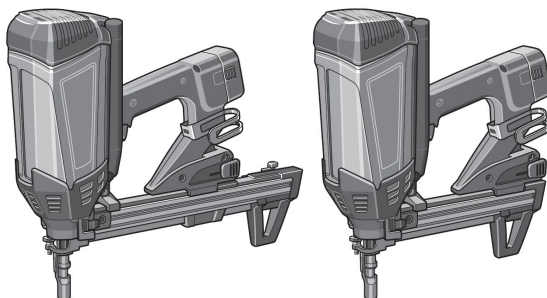

GS738C LT

GS738C ST

BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Originalsprog engelsk



FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ, STUDER DENNE MANUAL FOR AT KENDE
SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.
OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED VÆRKTØJET TIL FREMTIDIG
REFERENCE.

ADVARSEL

INDEKS

DANSK

Side 3 til 21

www.max-europe.com

DEFINITIONER AF SIGNALORD

- ADVARSEL:** Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.
- FORSIGTIGHED:** Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.
- BEMÆRK:** Understreger vigtig information.

BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

INDEKS

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	3
2. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA	10
3. SIKKERHEDSANORDNINGER	11
4. SÅDAN BRUGES BATTERIET OG LADEREN	11
5. HÅNDTERING AF BRÆNDSTOFCELLE	14
6. BETJENINGSANVISNINGER	15
7. VEDLIGEHOLDELSE FOR YDELSE	19
8. OPBEVARING	20
9. FEJLFINDING/REPARATIONER	20



FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ, STUDER DENNE MANUAL FOR AT KENDE SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED VÆRKTØJET TIL FREMTIDIG REFERENCE.

ADVARSEL

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



ADVARSEL

FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER TINGSKADE

LÆS OMHYGGELIGT OG FORSTÅ DE FØLGENDE "SIKKERHEDSINSTRUKTIONER", FØR BRUG AF VÆRKTØJET. UNDLADELSE AF AT IAGTTAGE ADVARSLER KAN RESULTERE I DØD ELLER ALVORLIGE SKADER.

FORHOLDSREGLER VED BRUG AF VÆRKTØJET




1. BRUG BESKYTTESBRILLER.

Der er altid fare for øjnene fordi støv kan blæse op med den udblæste luft eller af en klamme der flyver op på grund af forkert håndtering af værktøjet. Af disse grunde skal der altid bæres beskyttelsesbriller når værktøjet betjenes. Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre, at der bæres korrekt øjenbeskyttelse. Øjenbeskyttelsesudstyr skal overholde kravene i American National Standards Institute, ANSI Z87.1 (Council Directive 89/686/EEC af 21. DEC. 1989) og yde både front- og sidebeskyttelse. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at håndhæve værktøjsoperatørens og alt andet personale i arbejdsområdets brug af øjenbeskyttelsesudstyr. **BEMÆRK:** Ikke-sideskærmede briller og ansigtsskærme alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse.



2. HØREVÆRN KAN KRÆVES I NOGLE MILJØER

Da arbejdssituationen kan omfatte udsættelse for høje støjniveauer, som kan føre til høreskader, skal arbejdsgiveren og brugeren sikre, at det nødvendige høreværn udleveres og bruges af operatøren og andre i arbejdsområdet.

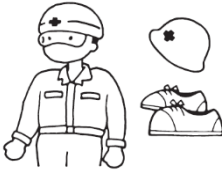


3. BÆR TØJ OG ET BESKYTTELSESUDSTYR PASSENDE TIL ARBEJDSMILJØET

Afhængigt af arbejdsmiljøet skal du bære langærmet arbejdstøj og beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedshjelm, sikkerhedssko.




4. FORHOLDSREGLER FOR BRÆNDSTOFCELLE

- 1 Sørg for at indstille brændselscelle.
- 2 Opbevar brændselscelle i et godt ventileret område.

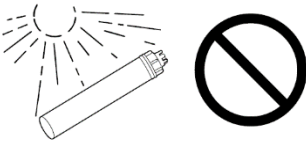


- 3 Udsæt ikke brændselscellen for direkte sollys. Anbring ikke brændselscellen i et køretøj eller et bagagerum, hvor temperaturen kan stige. Den kunne eksplodere. En brugt tom brændselscelle indeholder stadig en brændbar jetgas, som kan ekspandere og sprænge en beholder i stykker.

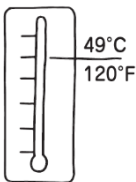

- 4 Opbevar brændselscellen ved omgivelsestemperatur på 49°C (120°F) eller lavere. Brændselscellen indeholder den brændbare gas under tryk. Hvis den udsættes for en temperatur, der er højere end 49°C (120°F), kan gassen lække eller sprænge, hvilket kan resultere i brand.




- 5 Indånd ikke gassen.

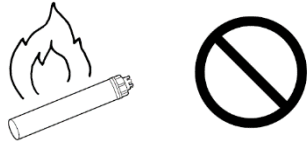


- 6 Forbrænd ikke eller genbrug den tomme brændselscelle.



- 7 Strål aldrig gassen mod menneskekroppen.

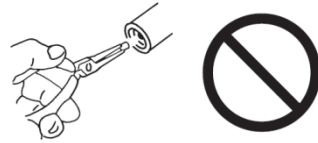


- 8 Fjern ikke gummipropen fra bunden af brændselscellen, undtagen ved bortskaffelse.

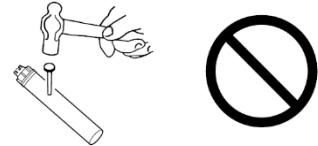


- 9 Punkter ikke brændselscellen.


5. FORSIGTIGHED FOR OPLADNINGSMETODE, LADEREN OG BATTERIET

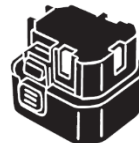

- 1 Sørg for at bruge MAX JP606H batteri til værktøjet. Sørg for at bruge MAX JP606H batteri. Tilslut aldrig værktøjet til en strømkilde eller andet genopladeligt batteri, tørrelle- eller opbevaringsbatteri til biler. Forsømmelse af dette kan medføre brud, problemer, varmeproduktion eller forbrænding. (Se side 10 for MAX JP606H batteri)

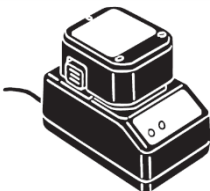

- 2 Sørg for at oplade med MAX JC610M oplader.**
Sørg for at oplade batteriet med MAX JC610M-oplader. Hvis der oplades med en anden oplader, kan det muligvis ikke oplades korrekt, så det også går i stykker, antændes eller genererer varme. (Se side 10 for MAX JC610M oplader)

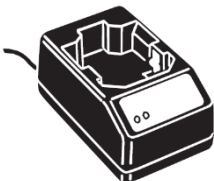


- 3 Oplad batteriet inden brug.**
Det nye batteri eller det, der ikke har været brugt i lang tid, er muligvis ikke fuldt opladet på grund af selvafledning. Sørg for at oplade det med MAX JC610M oplader.



- 4 Oplad batteriet ved den specificerede spænding.**
Sørg for at oplade ved hjælp af et 100-240 V vekselstrømsstik (til husholdningsbrug). Oplad aldrig ved andet end den specificerede spænding. Forsømmelse af dette kan forårsage forbrænding eller varmeproduktion.



- 5 Brug aldrig en transformator, såsom en booster, som strømkilde til opladeren.**
Forsømmelse af dette medfører problemer eller opladeren brænder af.

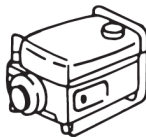

- 6 Brug aldrig en motorgenerator eller jævnstrømskilde til at oplade batteriet.**
Forsømmelse af dette medfører problemer eller opladeren brænder af.



- 7 Oplad aldrig batteriet i regn eller på steder, der er udsat for vandstænk eller fugt.**
Hvis det oplades i våd tilstand, kan det forårsage elektrisk stød eller kortslutning, hvilket kan resultere i brand på grund af udbrænding eller forbrænding.




- 8 Rør aldrig ved et strømstik med en våd hånd.**
Hvis du holder det med en våd hånd, kan det medføre elektrisk stød.




- 9 Tildæk aldrig opladeren i brug med en klud osv.**
At tildække kan generere varme og resultere i en udbrænding eller brand.



- 10 Placer ikke opladeren tæt på ild.**

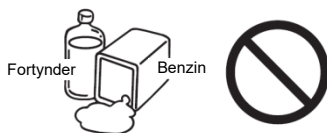


- 11** Oplad ikke batteriet i nærheden af brændbare stoffer.

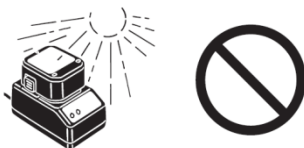

- 12** Oplad batteriet i et godt ventileret område, beskyttet mod direkte sollys.

Opladning i direkte sollys kan overophede opladeren og resultere i udbrænding eller brand.



- 13** Oplad batteriet ved omgivelsestemperatur på 0°C (32°F) til 40°C (104°F).

Hvis den omgivende temperatur er mindre end 0°C (32°F) til 40°C (104°F), er opladning muligvis ikke tilladt, kan resultere i brand.




- 14** Lad ikke fremmedlegemer komme ind i et ventilationshul eller batteristikket i opladeren.

De forårsager elektrisk stød eller problemer. Anvend på et sted, der er fri for støv.




- 15** Hånder en strømledning med forsigtighed.

Hvis du holder i strømledningen til AC-adapteren for at bære eller trække i den for at hive den ud af stikket, vil den blive beskadiget og resultere i brud eller kortslutning. Pas også på, at den ikke kommer i kontakt med knive, stoffer med høj temperatur, olie eller fedt. Udskift den beskadigede netledning med en ny.

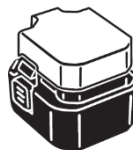

- 16** Når batteriet er frakoblet værktøjsenheden, skal du sørge for at dække det med et pakkedæksel, medmindre det bruges.

For at forhindre kortslutning skal du dække terminalblokken (metaldelen) på det unvendte batteri med pakkedækslet.

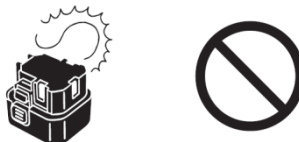


- 17** Kortslut aldrig terminalblokken (metaldelen) på batteriet.

Hvis den er kortsluttet, vil en stor strøm løbe og overophede batteriet og forårsage forbrænding eller beskadigelse af det.



- 18** Kast aldrig batteriet ind i ild.

Forsømmelse af dette kan forårsage en eksplosion.

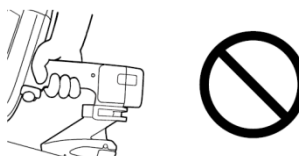

- 6. UDVIS FORSIGTIGHED NÅR BATTERIET FORBINDES TIL VÆRKTØJET**

Når du slutter batteriet til værktøjet, skal du overholde følgende for at forhindre funktionsfejl.

- (1) Sæt ikke fingeren på udløseren.
- (2) Tryk ikke kontaktarmen mod objektet og ilægge stifterne og brændselscellen, og sørg for at kontrollere følgende:
- (3) Hold aldrig din finger eller din hånd nær næsen.

- 7. SØRG FOR AT KONTROLLERE HVORNÅR BATTERIET ER TILSLUTTET**

Inden du bruger værktøjet, skal du slutte batteriet til det uden at trykke kontaktarmen mod objektet og ilægge stifterne og brændselscellen, og sørg for at kontrollere følgende:




- (1) Kontroller, om der høres driftslyd ved kun at tilslutte batteriet.

* Hvis du tilslutter batteriet og trykker kontakttarmen mod gulvet osv., kører værktøjets blæser, men dette er ikke unormalt.



- (2) Kontroller for varmegenerering eller unormal lugt eller lyd. Hvis værktøjet aktiveres, genererer varme eller udsender unormal lugt eller lyd, er det en indikation af problemer. Brug af værktøjet i den tilstand resulterer i en ulykke. Kontakt din nærmeste autoriserede forhandler, hvis der konstateres abnormitet.

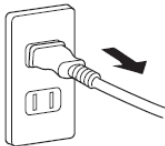

8. AFBRYD OPLADEREN NÅR DEN IKKE BRUGES


9. BRUG KUN VÆRKTØJET I GODT VENTILERET OMRÅDE

Hvis du bruger det på et dårligt ventileret sted, kan du risikere iltmangel.



10. UNDGÅ DIREKTE SOLLYS

Anbring ikke værktøjet i et køretøj eller et bagagerum, hvor temperaturen kan stige, fordi det kunne eksplodere. En brugt tom brændselscelle indeholder stadig en brændbar jetgas, som kan ekspandere og sprænge en beholder i stykker.

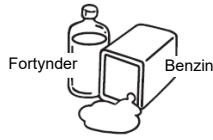


11. BRUG ALDRIG VÆRKTØJET NÆR FLYGTIGE BRÆNDBARE STOFFER

Brug aldrig værktøjet i nærheden af benzin, fortynder, gas, maling eller klæbemiddel, da det kan antænde eller eksplodere.



12. HOLD VÆRKTØJET VÆK FRA ILD



13. VÆR SIKKER PÅ AT BRUGE VÆRKTØJET I ET ARBEJDSMILJØ PÅ -10°C (14°F) TO 40°C (104°F), FORDI VÆRKTØJSENHEDEN KAN BESKADIGES, ANTÆNDES ELLER EKSPLODERE

-10°C (14°F) eller lavere: Værktøjsenheden kan blive beskadiget. 40°C (104°F) eller højere: Brændselscellen kan blive beskadiget og resultere i antændelse eller eksplosion.



14. BRUG IKKE VÆRKTØJET I REGN ELLER PÅ ET MEGET FUGTIGT STED

Forsømmelse af dette medfører problemer.




15. ISKYD ALDRIG STIFTER VENDT MOD HINANDEN

Hvis du iskyder stifterne, vendt mod hinanden, kan en forkert afskudt stift ramme og skade den medarbejder, der vender mod dig.



16. PAS PÅ VÆRKTØJETS HØJE TEMPERATUR

Hvis værktøjet bruges i lang tid, bliver næsen og kontaktarmen varm. Pas på ikke at blive forbrændt.

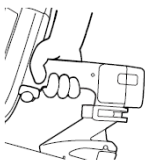

17. NÅR DU BRUGER KROGEN, SKAL DU VÆRE SIKKER PÅ AT FJERNE DIN FINGER FRA UDLØSEREN



18. FJERN BRÆNDSTOFCELLEN OG BATTERIET OG TØM MAGASINET, NÅR VÆRKTØJET IKKE ER I BRUG

Fjern altid brændselscellen og batteriet fra værktøjet, og tøm magasinet, når brugen er afsluttet eller afbrudt, når det er uden opsyn, flyttes til et andet arbejdsområde, justeres, demonteres eller værktøjet repareres, og når du fjerner en fastklemt klamme.



19. INSPIKER SKRUEILSPÆNDING

Løse eller forkert monterede skruer eller bolte forårsager ulykker og skader på værktøjet, når værktøjet tages i brug. Undersøg for at bekræfte, at alle skruer og bolte er stramme og korrekt monteret, før værktøjet tages i brug.



FORSIGTIG

Sørg for, at værktøjet er kølet ned.



20. RØR IKKE UDLØSEREN, MEDMINDRE DU HAR TIL HENSIGT AT AFSKYDE EN KLAMME.

Rør aldrig ved udløseren, medmindre du har til hensigt at skyde en klamme ind i arbejdet. Det er farligt at bære rundt på værktøjet med udløseren trukket, og disse og lignende handlinger bør undgås.




21. PEG ALDRIG UDGANGEN MOD DIG SELV OG ANDET PERSONALE

Hvis udgangen er rettet mod personer, kan der opstå alvorlige ulykker ved utilsigtet affyring. Sørg for, at udgangen ikke peger mod personer, når brændselscellen og batteriet er isat eller ej, ladning og afladning af klammer eller lignende.

22. BRUG SPECIFICEREDE KLAMMER

Brug af andre klammer end specificerede klammer vil medføre funktionsfejl. Sørg for kun at bruge specificerede klammer, når du betjener værktøjet.

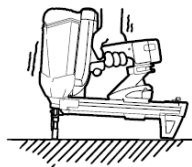


23. PLACER UDGANGEN KORREKT PÅ ARBEJDSOVERFLADEN

Undladelse af at placere næsens udgang på en ordentlig måde kan resultere i, at en klamme flyver op og er yderst farligt.




24. HOLD HÆNDER OG KROP VÆK FRA UDGANGEN

Når du lader og bruger værktøjet, må du aldrig placere en hånd eller nogen del af kroppen i værktøjets udgangsområde. Det er meget farligt at ramme hænder eller krop ved en fejltagelse.

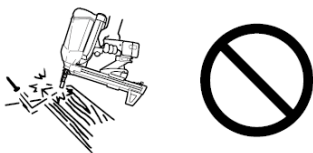

25. **SKYD IKKE KLAMMER I NÆR KANTEN OG HJØRNET PÅ ARBEJDET OG I TYNDE MATERIALER**
Arbejdsømmet vil sandsynligvis splittes og klammeren kan flyve frit og ramme nogen.

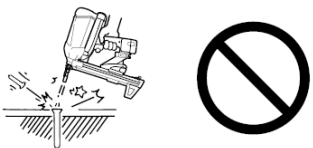

26. **SKYD IKKE KLAMMER I OVEN PÅ ANDRE KLAMMER**
At skyde klammer i oven på andre klammer kan forårsage afbøjning, der kan forårsage personskade.

27. **FJERNELSE AF KLAMMER EFTER AFSLUTTET BETJENING**
Hvis klammer efterlades i magasinet efter afsluttet brug, er der fare for, at der opstår en alvorlig ulykke, før brugen genoptages, hvis værktøjet behandles uforsigtigt, eller når brændselscellen og batteriet isættes. Fjern derfor altid alle klammer der er tilbage i magasinet, efter brugen er afsluttet.

28. **KONTROLLER REGELMÆSSIGT KONTAKT TRIP MEKANISMENS FUNKTION HVIS DER ANVENDES ET VÆRKTØJ MED DENNE MEKANISME**
Brug ikke værktøjet, hvis trip mekanismen ikke fungerer korrekt, da det kan resultere i utilsigtet afskydning af en klamme.
Gør ikke indgreb i kontakt trip mekanismens korrekte virkemåde.



29. **NÅR DU BRUGER VÆRKTØJET UDEN FOR ELLER I HØJDEN**
Når du fæstner tage eller en lignende skrå overflade, skal du begynde at fastgøre i den nederste del og gradvist arbejde dig op. Fastgørelse bagud er farligt, da du kan miste dit fodfæste.

30. **BRUG ALDRIG VÆRKTØJET, HVIS NOGEN AF VÆRKTØJETS KONTROLDELE (fx UDLØSER, KONTAKTARM) ER UBRUGELIG, FRAKOBLET, ÆNDRET ELLER IKKE FUNGERER**

31. **AKTIVER ALDRIG VÆRKTØJET UD I DET FRI**
Dette eliminerer enhver fare forårsaget af frit flyvende klammer og overdreven belastning af værktøjet.

32. **ANTAG ALTID, AT VÆRKTØJET INDEHOLDER KLAMMER**


33. **RESPEKTERER VÆRKTØJET SOM ET ARBEJDSREDSKAB**

34. **INGEN KÅDHED**

35. **LAD ALDRIG VÆRKTØJET MED KLAMMER, NÅR EN AF KONTROLDELENE (fx UDLØSER, KONTAKTARM) ER AKTIVERET**



36. **PAS GODT PÅ VÆRKTØJET**
Rengør værktøjet med en tør, blød klud. Brug aldrig våd klud eller flygtige opløsninger som fortynder, benzin.

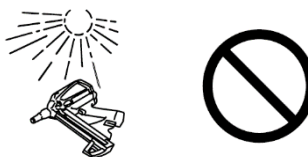


37. **UNDGÅ DIREKTE SOLLYS**
Efterlad ikke værktøjet eller opladeren i direkte sollyd i længere tid.

OVERHOLD FØLGENDE GENERELLE FORSIGTIGHED I TILÆG TIL DE ANDRE ADVARSLER, DER ER INDEHOLDT I DENNE MANUAL

- Brug ikke værktøjet som hammer.
- Værktøjet må kun bruges til det formål, det blev designet til.
- Fjern eller manipuler aldrig med kontrollerne (f.eks. UDLØSER, KONTAKTARM)
- Opbevar værktøjet, brændselscellen og batteriet på et tørt sted uden for børns rækkevidde, når de ikke er i brug.
- Brug ikke værktøjet uden sikkerhedsadvarsel label.
- Du må ikke ændre værktøjet fra det originale design eller funktion.

2. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA

1. DELENES NAVN

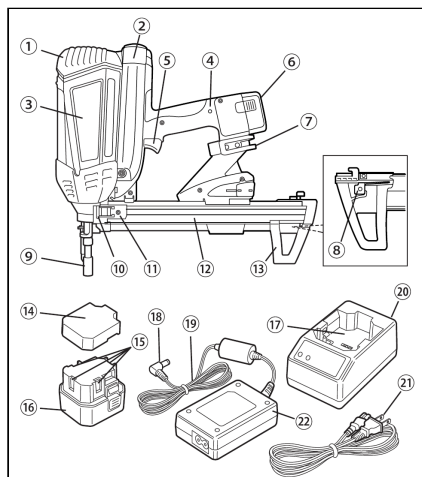

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Cylinderhætte enhed | 12 Magasin |
| 2 Brændstofdæksel | 13 Magasin fod |
| 3 Kabinet | 14 Pakkehætte |
| 4 LED | 15 Terminalblok |
| 5 Udløser | 16 MAX JP606H batteri |
| 6 Batteri | 17 Batterihus tom |
| 7 Krog | 18 Jack |
| 8 Søm stop | 19 Strømkabel |
| 9 Kontakt arm | 20 MAX JC610M oplader |
| 10 Følger | 21 Strømtik |
| 11 Følger holder | 22 AC-adapter |

BEMÆRK: Trekantssymbolet markeret som "▽" efter dets værktøjsserienummer angiver, at dette værktøj er udstyret med sikkerhedsåg.

2. VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER

PRODUKT NR.	GS738C LT	GS738C ST
HØJDE	365 mm (14-3/8")	365 mm (14-3/8")
BREDE	124 mm (4-7/8")	124 mm (4-7/8")
LÆNGDE	435 mm (17-1/8")	334 mm (13-1/8")
VÆGT	3,7 kg (8,1 lbs.) (inklusive brændselscelle og batteri)	3,6 kg (7,9 lbs.) (inklusive brændselscelle og batteri)
FYLDNINGSKAPACITET	42 stifter	22 stifter
BATTERI	MAX JP606H batteri	
BATTERIKAPACITET	6V DC, 1,5 Ah	
OPLADER	MAX JC610M oplader	
STRØMKILDE	100-240V AC, 50 eller 60 Hz	
STRØMFORBRUG (nominel output)	8VA (10 V 800mA)	
OPLADNINGSTID	Maksimalt 150 minutter	
TILBEHØR	Sikkerhedsbriller, kuffert, batteri, oplader, værktøj til blokering	

3. KLAMME SPECIFIKATIONER

PRODUKT NR.	GS738C LT, GS738C ST
STIFTLÆNGDE	12 til 40 mm (1/2" til 1-1/2")
SØM DIAMETER	2,6 mm, 3,0 mm, 3,7 mm (.102", .120", .145")
SØM TYPE	Glat, trin
HOVED DIAMETER	6,4 mm (.252")

4. TEKNISKE DATA

1 STØJ

A-vægtet enkeltbegivenhed ----- LWA, 1s, d 103,38 dB lydtrykniveau

A-vægtet enkeltbegivenhed ----- LpA, 1s, d 97,34 dB emission lydtryk

niveau på arbejdsstationen

Disse værdier bestemmes og dokumenteres i overensstemmelse med EN12549 : 1999.

2 VIBRATION

Vibration karakteristisk værdi = 6.00 m/s²


Disse værdier bestemmes og dokumenteres i overensstemmelse med ISO 8662-11.

Denne værdi er en værktøjsrelateret karakteristisk værdi og repræsenterer ikke indflydelsen på hånd-arm-systemet, når du bruger værktøjet.

Enhver indflydelse på hånd-arm-systemet, når du anvender værktøjet, vil for eksempel afhænge af grebet, kontaktrykket, arbejdsretningen, emnet, emnets understøttelse.

3. SIKKERHEDSANORDNINGER

Værktøjet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger for at sikre sikkerheden ved iskydning af stifter.

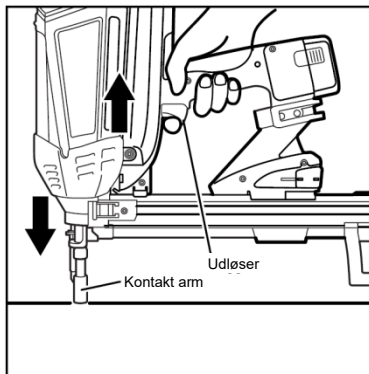

Mekanisk sikkerhedsanordning

Dette værktøj er udstyret med en FULD SEKVENTIEL AKTIVERINGSMEKANISME. Dette værktøj afskyder ikke stifter, medmindre kontaktarmen og udløseren er aktiveret samtidigt. Stifterne afskydes ikke hverken ved blot at trække i udløseren eller trykke kontaktarmen mod emnet. Stifterne afskydes først, når kontaktarmen er anbragt på emnet og udløseren er trukket.



FORSIGTIG

- Før du bruger værktøjet, skal du kontrollere det for at se, om sikkerhedsanordningerne fungerer korrekt. Brug det ikke, hvis de ikke fungerer korrekt. Inden du bruger værktøjet, kontroller om sikkerhedsanordningerne fungerer korrekt. Uden stifter ilagt, installer batteriet og brændselscellen for at kontrollere.
- * I de følgende tilfælde er sikkerhedsanordningerne ikke i orden. Brug aldrig værktøjet.
 1. En driftslyd udsendes ved blot at trække i udløseren.
 2. Værktøjet starter tørdrift ved blot at føre kontaktarmen mod emnet.
- * En blæserlyd høres, dette er OK. Hvis der findes en abnormitet, skal du kontakte din nærmeste autoriserede forhandler for inspektion/repairation.



ADVARSEL

- For at undgå utilsigtet affyring eller dobbelt affyring skal du trække i udløseren hurtigt og fast.

4. SÅDAN BRUGES BATTERIET OG LADEREN



ADVARSEL

- Sørg for at oplade MAX JP606H batteri til værktøjet med MAX JC610M oplader. Hvis der oplades med en anden oplader, kan batteriet muligvis ikke oplades korrekt, så det også går i stykker, antændes eller genererer varme.
- Placer ikke batteriet tæt på ild.
- Efterlad ikke batteriet i direkte sollys.
- Oplad eller brug ikke batteriet i våd tilstand med en væske som vand, havvand, mælk, sodavand, sæbevand.
- Afbryd opladeren når den ikke bruges
- Sørg for at oplade ved 0°C (32°F) to 40°C (104°F) for at undgå muligheden for brand.
- Udsæt ikke for kraftige stød, som f.eks. at slå med en hammer, stampe på eller tabe.



FORSIGTIG

- Når batteriet er afladet eller ikke har været brugt i lang tid, skal du tage det ud af opladeren.
- Når du har sat batteriet i værktøjet, skal du ikke holde i det for at kunne bære værktøjet rundt.

KORREKT BRUG AF BATTERI

- 1 Oplad og aflad batteriet helt. Hvis du gentager opladning af batteriet, når det ikke er helt afladet mere end halvdelen af kapaciteten, kan antallet af stifter, der kan afskydes ved hver opladning, falde dramatisk og forkorte batteriets levetid. Det anbefales at bruge det, indtil værktøjets LED lyser rødt og det løber tør for strøm.
- 2 Brug skiftevis to batterier. For at sikre batteriet længere levetid anbefales det at bruge to af dem skiftevis og forberede et ekstra.

Genbrug af nikkel-brint batterier

Batteriet til værktøjet bruger nikkel-brint batterier, som er en værdifuld genanvendelig ressource. Når batteriet ikke længere kan holde strøm, skal du indbringe det til din nærmeste forhandler uden at bortskaffe det.



ADVARSEL

- For at forhindre kortslutning skal du sørge for at dække terminalblokken (metalblokken) på batteriet med pakkedækslet (luk med isoleringstapen) til genbrug.

<Battericeller i batteripakke>

- Nominel spænding: 1,2 V/stk.
- Antal anvendt i 1 pakke: 5 stk.

SÅDAN ANVENDES LADEREN

Den specielle opladerbase (Kat.# 55638) har lysdioder (grøn, rød), der angiver status for oplader og batteri.

	Grøn LED	Rød LED	Status	Beskrivelse
1.	○ ON	● OFF	Tænd	Opladeren er tilsluttet. (Tænd-status: Batteri er afbrudt)
2.	● OFF	○ ON	Lader	Batteriet oplades.
3.	○ ON	● OFF	Opladning afsluttet	Batteriet er fuldt opladet.
4.	Blinker	Blinker	Alarm for høj temperatur	Batteriet er varmt. (Fjern det fra opladeren, og afkøl det et stykke tid inden opladning.)
5.	○ ON	○ ON	Batteri alarm	Batteriet er defekt. (Udskift det med et nyt)
6.	Blinker	○ ON	Batteri alarm høj temperatur	Batteriet er defekt og varmt. (Udskift det med et nyt)

Problemer med batterioplader

Følgende tilfælde anses for at være problemer. Udskift opladeren og batteriet med nye.


- Den grønne LED tænder ikke, når strømstikket på opladeren er tilsluttet en stikkontakt på 100-240 V AC (til husholdningsbrug). (Når batteriet er afbrudt)
- * Kontroller med et andet elektrisk apparat, om der er strøm i stikkontakten.
- Hverken grøn eller rød LED er tændt eller blinker, når batteriet er sat i opladeren.
- Den grønne LED tændes ikke 150 minutter efter at den røde er tændt.
- Den røde LED lyser ikke, når batteriet er sat i opladeren.

SÅDAN OPLADES




ADVARSEL


- Oplad batteriet ved den specificerede spænding. Sørg for at oplade fra en stikkontakt på 100-240 V AC (til husholdningsbrug). Brug af ikke-specificeret spænding forårsager ikke kun problemer, men er også farligt.
- Håndter en strømledning med forsigtighed. Brug ikke opladeren, hvis netledning er beskadiget.
- Brug en rigtig stikkontakt. Brug af stikkontakten, der er usikker eller løs, forårsager en ulykke på grund af overophedning. Hvis dette er tilfældet, skal du bruge en anden korrekt.

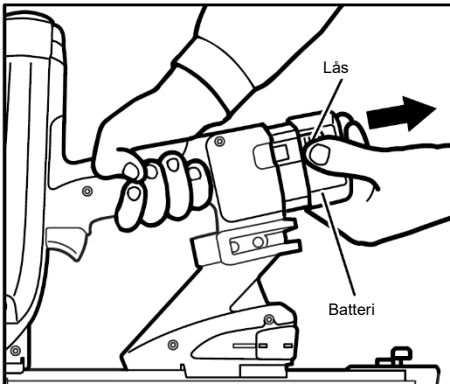

- ① Hvis batteriet er brugt op, skal du fjerne det fra værktøjet. Hold værktøjsenheden godt fast og tryk på låsene på begge sider af batteriet med fingrene for at fjerne det.

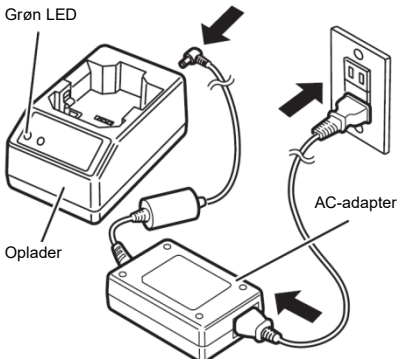

- ② Sæt AC-adapterens stik i opladeren, og sæt strømstikket i en stikkontakt. Den grønne LED tændes for at informere dig om tænd-status.

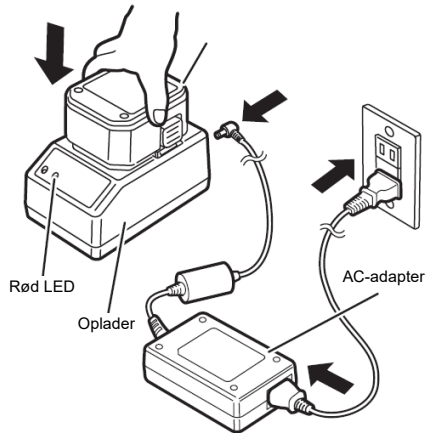

- ③ Oplad batteriet.
 - (1) Sæt batteriet fast i opladeren.
 - (2) Når det er sat i opladeren, starter opladningen automatisk. Den røde LED tændes for at informere dig om, at opladningen er i gang.
 - (3) Den maksimale opladningstid er ca. 150 minutter. Opladningstiden afhænger af temperaturen, forsyningsspændingen eller den resterende batterikapacitet. Når opladningen er fuldført, tænder den grønne LED for at informere dig om, at opladningen er afsluttet. Hvis det fuldt opladede batteri bliver sat i opladeren igen, vil den røde LED blive tændt igen, hvilket indikerer, at det oplades. Dette er ikke en abnormitet. Efter et stykke tid tændes den grønne LED for at indikere, at opladningen er afsluttet.



FORSIGTIG

- Forsøg ikke at oplade et batteri, der er fuldt opladet. Batteriets levetid kunne forkortes.
- ④ Den tændte grønne LED indikerer, at opladningen er afsluttet.
 - (1) Hold opladeren fast, tag batteriet ud.
 - (2) Tag AC-adapterens strømstik ud af stikkontakten.

Nu er opladningen afsluttet.

Undgå at batteripakken bliver inaktiv

I følgende tilfælde skal batteripakken oplades i 24 timer for at opnå den bedste ydeevne:

- Ved køb af værktøjet.
- Når værktøjet ikke har været brugt i 1 måned eller længere.
- Når det er tydeligt, at du kan skyde færre stifter, selv ved fuld opladning.

Efter opladningslyset er tændt, skal du lade batteriet stå i opladeren i yderligere 24 timer.



FORSIGTIG

- Når du er færdig med dit arbejde, eller når værktøjet ikke er i brug, skal du tage batteripakken ud af værktøjet for at opbevare den. (Fjern også brændselscellen og stifterne) Hvis den efterlades tilsluttet, forbruges strømmen i standbytilstand.

5. HÅNDTERING AF BRÆNDSTOFCELLE

Brændselscellen er dobbelt struktureret; den indre beholder er fyldt med en flydende brændselsgas og den ydre med en drivgas (en anden gas under tryk).

Ligesom at klemme en tube tandpasta skubbes den indre brændselsgas ud af trykket fra drivgassen og bruges således op til det sidste uden at spilde den. På grund af denne struktur forbliver den brændbare drivgas i den ydre beholder, selv efter at brændselsgassen i den indre beholder er blevet brugt.

Derfor skal der udvises stor forsigtighed, når den tomme brændselscelle bortskaffes.



ADVARSEL


- Sørg for at bruge brændselscellen, der udelukkende er designet til det gasdrevne fastgørelsessystem.
- Ryg aldrig en cigaret, når du tilslutter eller betjener en doseringsventil.
- Fjern ikke gummiproppen fra bunden af brændselscellen, undtagen ved bortskaffelse.
- Punkter ikke brændselscellen.
- Pas på ikke at indånde gassen.
- Indånding af gassen kan medføre sløvhed, svimmelhed eller kvalme.
- Strål aldrig gassen mod menneskekroppen.
- Forbrænd ikke eller genbrug den tomme brændselscelle. (Se side 15 for bortskaffelse af brændselscellen)

INDSÆTNING AF BRÆNDELSCELLEN I VÆRKTØJET




ADVARSEL


- Sørg for at fjerne batteriet.
- Sørg for at fjerne din finger fra udløseren.
- Tryk ikke kontakttarmen mod objektet.

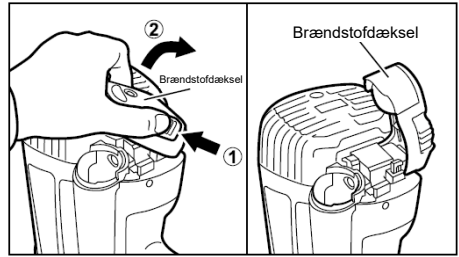

- ① Tryk på låsen, og træk derefter brændstofdækslet af.

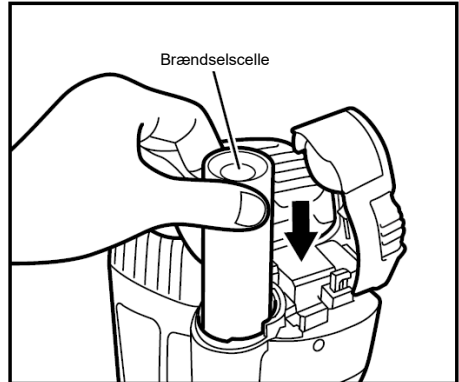

- ② Indsæt brændselscellen i værktøjet.

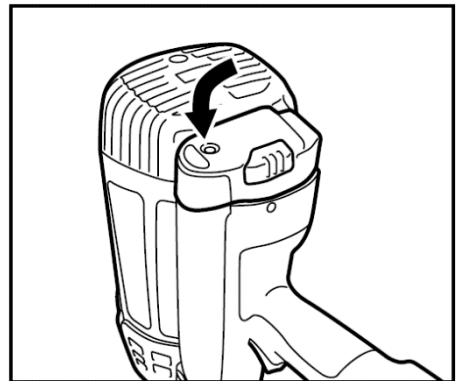

- ③ Du fuldfører isættelsen af brændselscellen ved at lukke brændstofdækslet, indtil det klikker.
- * Når brændstofdækslet er lukket med batteriet i værktøjet, skubber magnetventilen i værktøjet luften ud af magnetventilkammeret, og du hører en lyd af luft der blæser. Dette er den normale lyd ved værktøjets aktivering.

- ④ Det kan være nødvendigt at trykke kontakttarmen ned 3 gange uden at trække i udløseren, når du skifter brændselscelle.

BORTSKAFFELSE AF DEN BRUGTE BRÆNDELSCELLE

Brændbar jetgas forbliver i den brugte brændselscelle.



ADVARSEL

- Smid ikke den brugte brændselscelle i ilden.
- Ryg aldrig en cigaret.
- Indånd ikke gassen.

6. BETJENINGSANVISNINGER

Læs afsnittet med titlen "SIKKERHEDSINSTRUKTIONER".

1. **FØR BETJENING**
 - 1 Brug beskyttelsesbriller.
 - 2 Indsæt ikke brændselscelle og batteri.
 - 3 Inspicer skruetilspænding.
 - 4 Kontroller kontaktarmens og udløserens funktion, om de bevæger sig jævnt.
 - 5 Indsæt brændselscelle og batteri.
 - 6 Hold værktøjet med fingeren fra udløseren, og tryk derefter kontaktarmen mod arbejdsemnet. (Værktøjet må ikke aktiveres.)
 - 7 Hold værktøjet med kontaktarmen fri fra arbejdsemnet, og tryk på udløseren. (Værktøjet må ikke aktiveres.)
 - 8 Fjern brændselscelle og batteri.



ADVARSEL



2. BETJENING Brug beskyttelsesbriller.

Der er altid fare for øjnene fordi støv kan blæse op med den udblæste luft eller af en klamme der flyver op på grund af forkert håndtering af værktøjet. Af disse grunde skal der altid bæres beskyttelsesbriller når værktøjet betjenes. Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre, at der bæres korrekt øjenbeskyttelse. Øjenbeskyttelsesudstyr skal overholde kravene i American National Standards Institute, ANSI Z87.1 (Council Directive 89/686/EEC af 21. DEC. 1989) og yde både front- og sidebeskyttelse.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at håndhæve værktøjsoperatørens og alt andet personale i arbejdsområdets brug af øjenbeskyttelsesudstyr.

BEMÆRK: Ikke-sideskærmede briller og ansigtsskærme alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse.



ADVARSEL



Hold hænder og krop væk fra udgangen


Når du iskyder klammerne, på grund af fare for at ramme hænder eller krop ved en fejltagelse.

LADNING AF STIFTER



ADVARSEL

- Sørg for at slippe fingeren fra udløseren, når du lægger stifterne i.
- Tryk ikke kontaktarmen mod objektet.

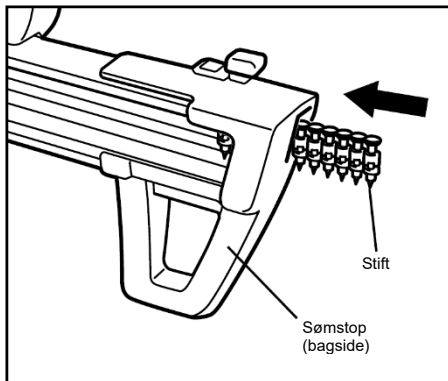


Procedure

- ① Lad stifterne ind i spalten bag på magasinet, indtil de når foran sømtoppet.



FORSIGTIG

- Pludselig frigivelse af følgeholderen forårsager fastklemning af stifter eller tørdrift.

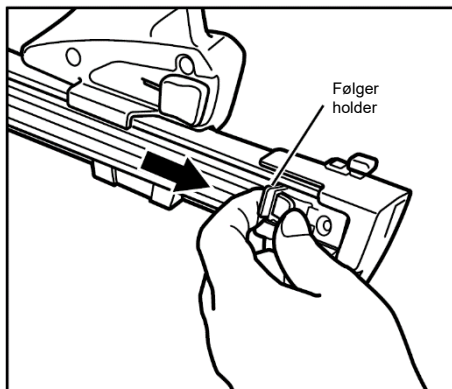


- ② Træk følgeholderen så langt bagud som til bagenden af magasinet, og slip den forsigtigt.

SÅDAN AFSKYDES STIFTERNE

Procedure

- ① Installer batteriet og brændselscellen.
- ② Tryk næsen på kontaktarmen mod det sted, hvor du vil iskyde stifterne.
Ventilatormotoren aktiveres, brændstogfassen sprøjtes ud og blander brændstoffet med luften.

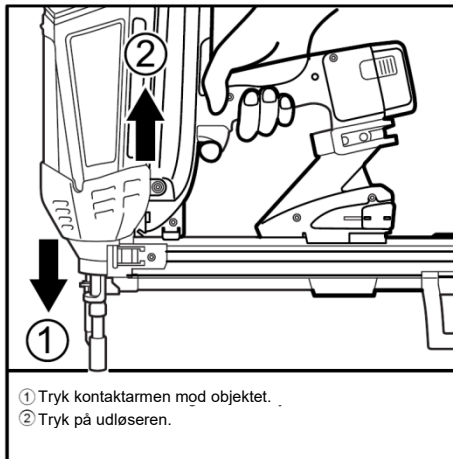

- ① Tryk kontaktarmen mod objektet.
- ② Tryk på udløseren.

- ③ Tryk kontaktarmen hårdt ned, træk i udløseren. Stifterne skydes ind i objektet ved forbrænding af brændstoffet.



ADVARSEL

- Hold aldrig dit ansigt over værktøjet. Værktøjets reaktion kan forårsage uventet personskade.
 - Hold aldrig din hånd eller din finger tæt på udgangen.
- ④ Stifterne bliver ikke afskudt, selvom kontaktarmen er i kontakt med objektet med udløseren trukket. Slip udløseren, og gentag trin ②.



FORSIGTIG

- Ventilatoren fortsætter med at køre selv efter at have afskudt stifterne.
Køretiden varierer med driftshastigheden.



ADVARSEL

- Før arbejdet påbegyndes, skal du kontrollere, om værktøjet fungerer som nævnt ovenfor.
- Hvis værktøjet bruges i lang tid, kan det blive varmt og brænde dig.
Hvis der konstateres abnormitet, skal du kontakte din nærmeste autoriserede forhandler for inspektion og reparation.

JUSTERING AF ISKYDNINGSDYBDE




ADVARSEL

- Fjern **ALTID** brændselscelle og batteri, inden du foretager justering.



FORSIGTIG


- Dybdejusteringshjulet kan være varmt.

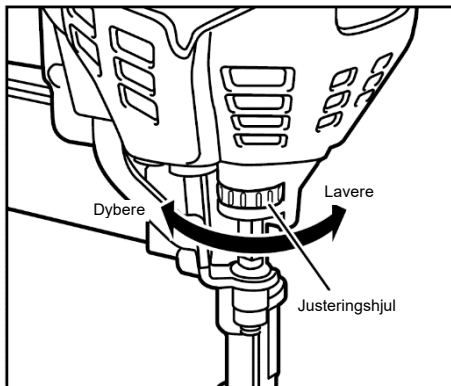


Justeringen af iskydningsdybden foretages ved at justere dybdejusteringshjulet.

- ① Ved installation af brændselscelle og batteri, kør et par søm ind i en repræsentativ materialeprøve for at afgøre, om justering er nødvendig.
- ② Hvis justering er nødvendig, fjernes brændselscelle og batteri.
- ③ Se mærket på dækslet for at se, hvordan du drejer justeringshjulet.
- ④ Indsæt brændselscelle og batteri igen.

FJERNELSE AF STIFT

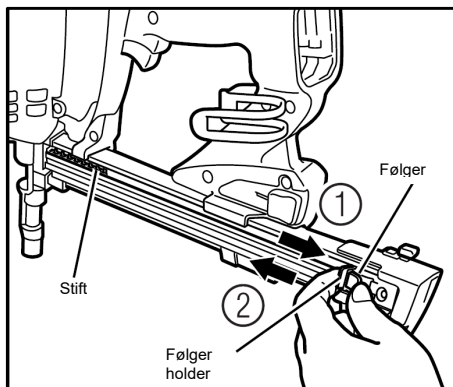


- ① Træk ifølgeholderen, og tryk påfølgeren, og returner derefterfølgeholderen.

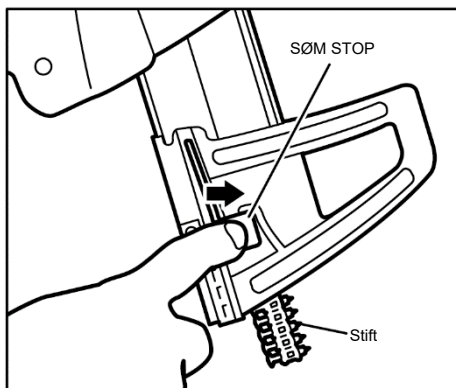

- ② Sæt magasinet lodret, og tryk på sømstoppen for at fjerne stiften. Sørg for, at der ikke er nogen stifter i næsen eller magasinet.

ÆNDRING AF KROGRETNING

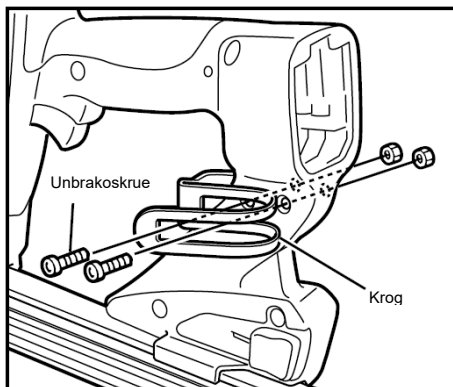

ADVARSEL

- Fjern brændselscelle og batteri. Krogen kan vendes i de to retninger. Fjern unbrakonøglen, skift retning, og sæt derefter boltene tilbage for at samle det igen.


UDSKIFTNING AF BRÆNDELSCELLEN

Hvis brændstofdøgassen er lav, kan stifterne ikke afskydes.




ADVARSEL

- Sørg for at fjerne batteriet.
- Sørg for at frigøre udløseren.
- Tryk ikke kontaktarmen mod objektet.

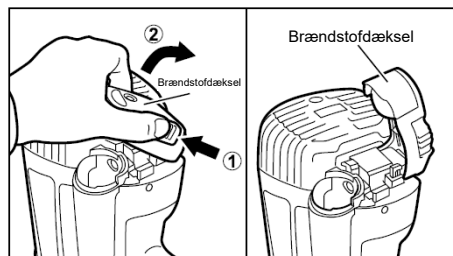


Tryk på låsen, og træk derefter brændstofdækslet af.

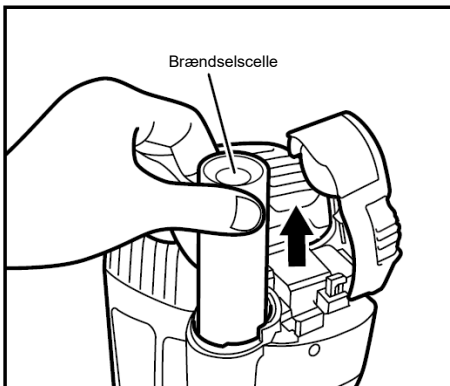

- ② Tag fat i og fjern den brugte brændselscelle.
- ③ Indsæt den nye brændselscelle.
(Se side 14 for isættelsesmetode)
- ④ Det kan være nødvendigt at trykke kontaktarmen ned 3 gange uden at trække i udløseren, når du skifter brændselscelle.

UDSKIFTNING AF BATTERIET

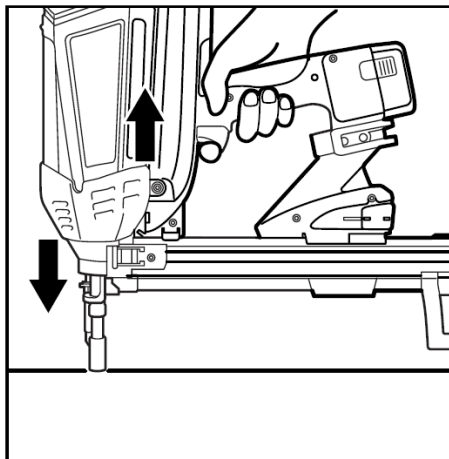


Hvis batteriet er lavt, tændes den røde LED på værktøjet.




ADVARSEL

- Sørg for at fjerne brændselscellen.
- Slip udløseren.
- Tryk ikke kontaktarmen mod objektet.

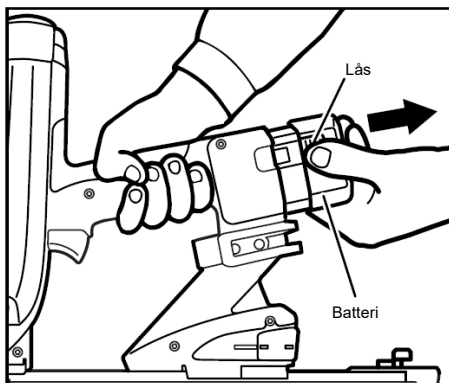


- ① Hold godt fast i grebet og tryk på låsene på begge sider af batteriet for at fjerne det.

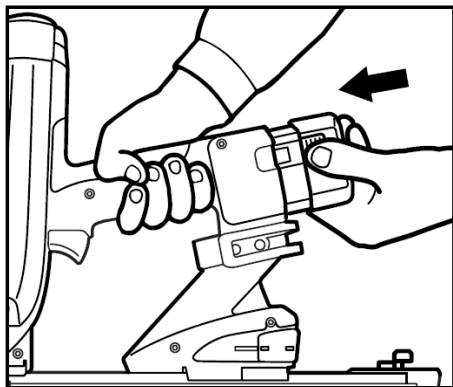

- ② Tryk det nyopladede batteri i kabinettet, indtil det har klikket. (Se side 13 for opladningsmetode)
- ③ Installer brændselscellen. (Se side 14 for isættelsesmetode)

7. VEDLIGEHOLDELSE FOR YDELSE

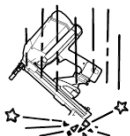

1. HÅNDBER TÆRKTØJET MED OMTANKE

Tab aldrig, kollider med eller slå værktøjet mod et hårdt materiale. Det kan blive deformet, revnet eller beskadiget.



2. UDLØS IKKE VÆRKTØJET UDEN STIFTER

Hvis du gentagne gange betjener værktøjet uden stifter, bliver holdbarheden af hvert del reduceret.



3. SMØR IKKE VÆRKTØJET

Smør aldrig værktøjet, da det kan forårsage problemer.



4. INSPIRER VÆRKTØJET PERIODISK

For at opretholde værktøjets ydeevne skal du rengøre og inspicere værktøjet med jævne mellemrum. Kontakt din nærmeste forhandler for at få det inspiceret.




5. RENGØR LUFTFILTERET

Rengør luftfilteret hver anden dag. Åbn cylinderhætte enheden med en almindelig skruetrækker, og rengør den med trykluft.



FORSIGTIG

- Sørg for, at værktøjet er kølet ned.

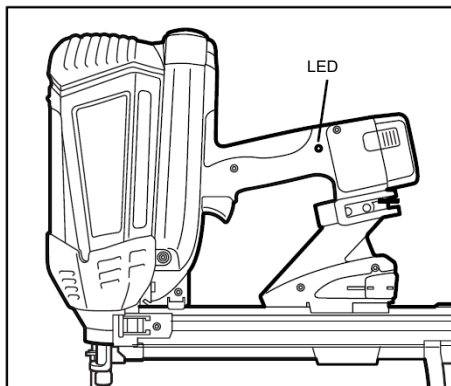

6. VEDLIGEHOLDELSES-LED-INDIKATOR

Når indikatorlampen begynder at blinke, er det tid til at rengøre værktøjet. Bring værktøjet til et MAX CO., LTD. autoriseret servicecenter for rengøring inde i værktøjet.

7. PRODUKTIONSÅR INDIKATION

Dette produkt har produktionsnummer angivet i den nederste del af grebet. De to cifre i tallet fra venstre angiver produktionsåret.

(Eksempel)

0 9 8 2 2 6 0 3 5 D



År 2009

8. OPBEVARING

- 1 Når du ikke bruger den i længere tid, skal du påføre et tyndt lag smøremiddel på staldelene for at undgå rust.
- 2 Opbevar ikke værktøjet i kolde omgivelser. Opbevar værktøjet i et varmt område.
- 3 Når det ikke er i brug, skal værktøjet opbevares et varmt og tørt sted. Opbevares utilgængeligt for børn.
- 4 Alt kvalitetsværktøj vil i sidste ende kræve service eller udskiftning af dele på grund af slid fra normal brug.

DVALE

For at bevare batterilevetiden er dette værktøj udstyret med dvalefunktion. Hvis batteriet efterlades i værktøjet i mere end 24 timer, går værktøjet i "Dvaletilstand" (værktøjet fungerer ikke.) For at genstarte værktøjet skal du fjerne batteriet og derefter geninstallere det. Dette tillader værktøjet at fungere normalt.

9. FEJLFINDING/REPARATIONER

- 1 Reparationer må kun udføres af et MAX CO., LTD. autoriseret servicecenter.
- 2 Værktøjet er forsynet med en stiftfjerner for at sikre, at fastklemede stifter let kan fjernes.




ADVARSEL



- Fjern brændselscellen efterfulgt af batteriet.

Procedure

- 1 Fjern brændselscellen efterfulgt af batteriet.
- 2 Fjern de stifter der er tilbage i magasinet.

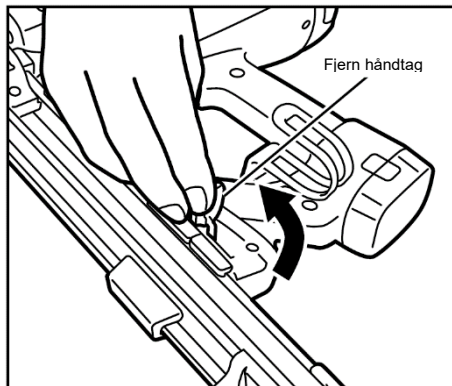


- 3 Træk fjernhåndtaget op og fjern magasinet fra værktøjet.

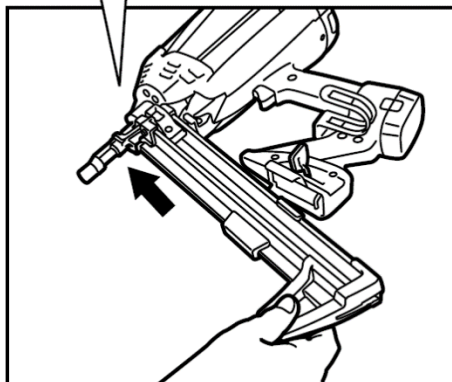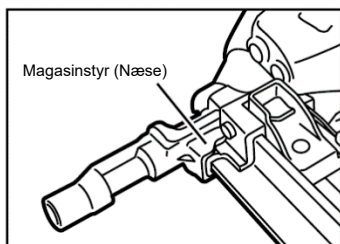


- ④ På dette tidspunkt skal den fastklemte stift falde ud. Hvis den fastklemte stift ikke falder ud, skal du forsigtigt fjerne stiften og passe på ikke at beskadige næsestykket. Når du har fjernet den fastklemte stift, skal du tage følgende trin for at sætte magasinet i værktøjet.

- ⑤ Sæt forsiden af magasinet i magasinstyret (næse).

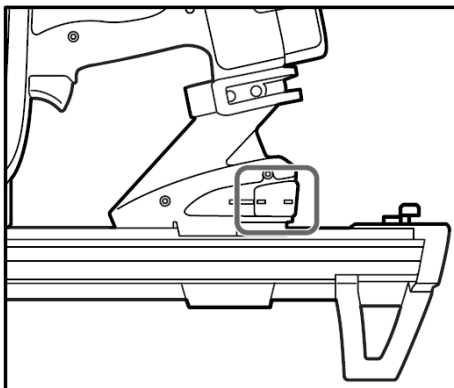


- ⑥ Sørg for at justere magasinet med magasinholderen uden mellemrum.
Tryk udtagningshåndtaget, indtil det klikker.

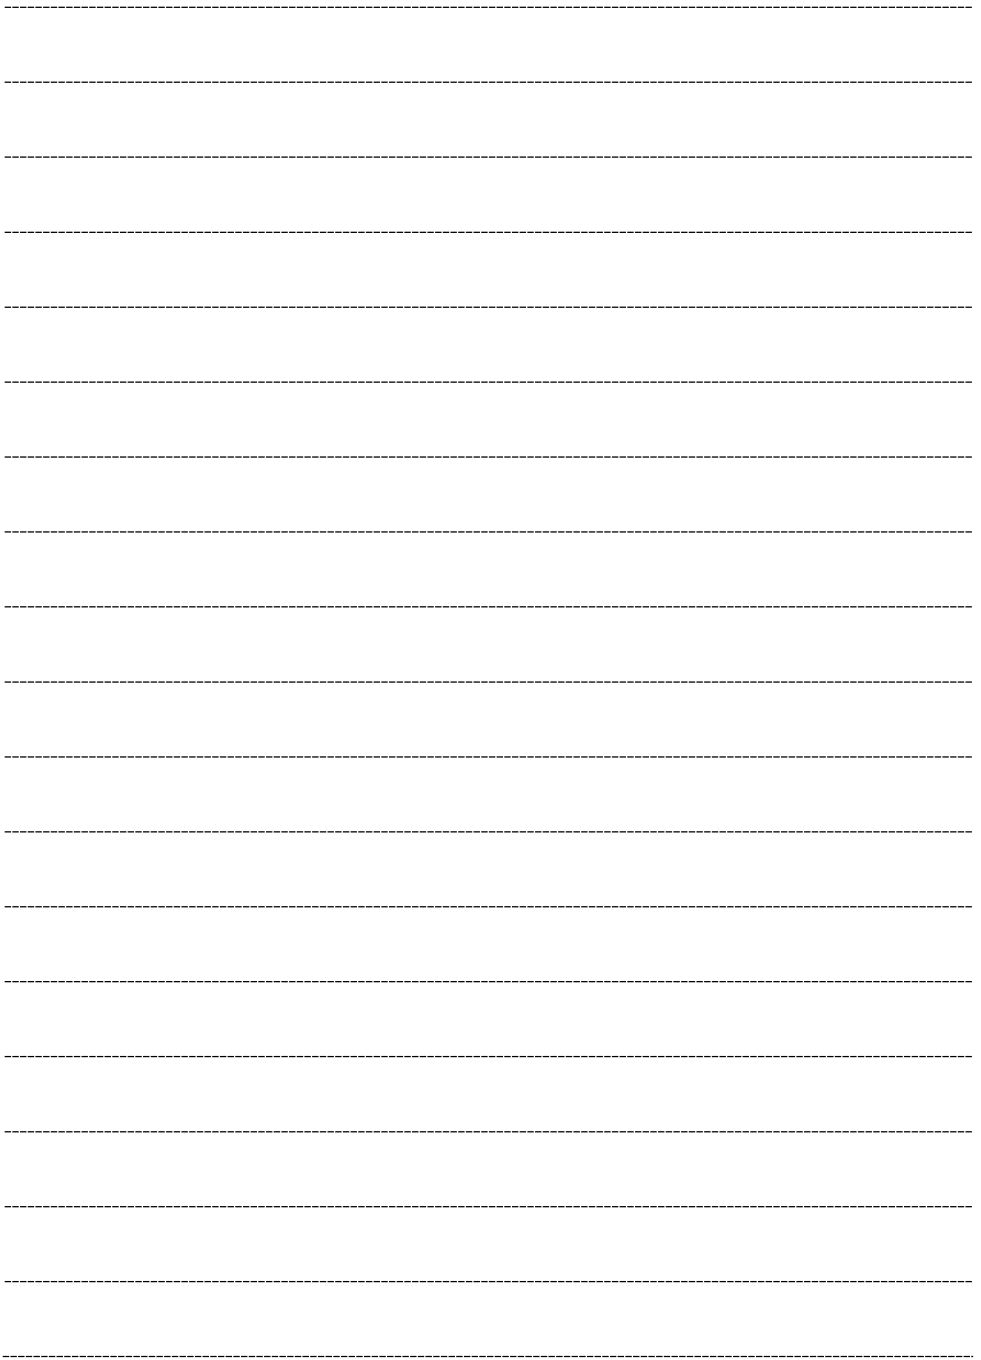

GS738C LT(CE)

EKSPLODERET
TEGNING OG
RESERVEDELSLISTE

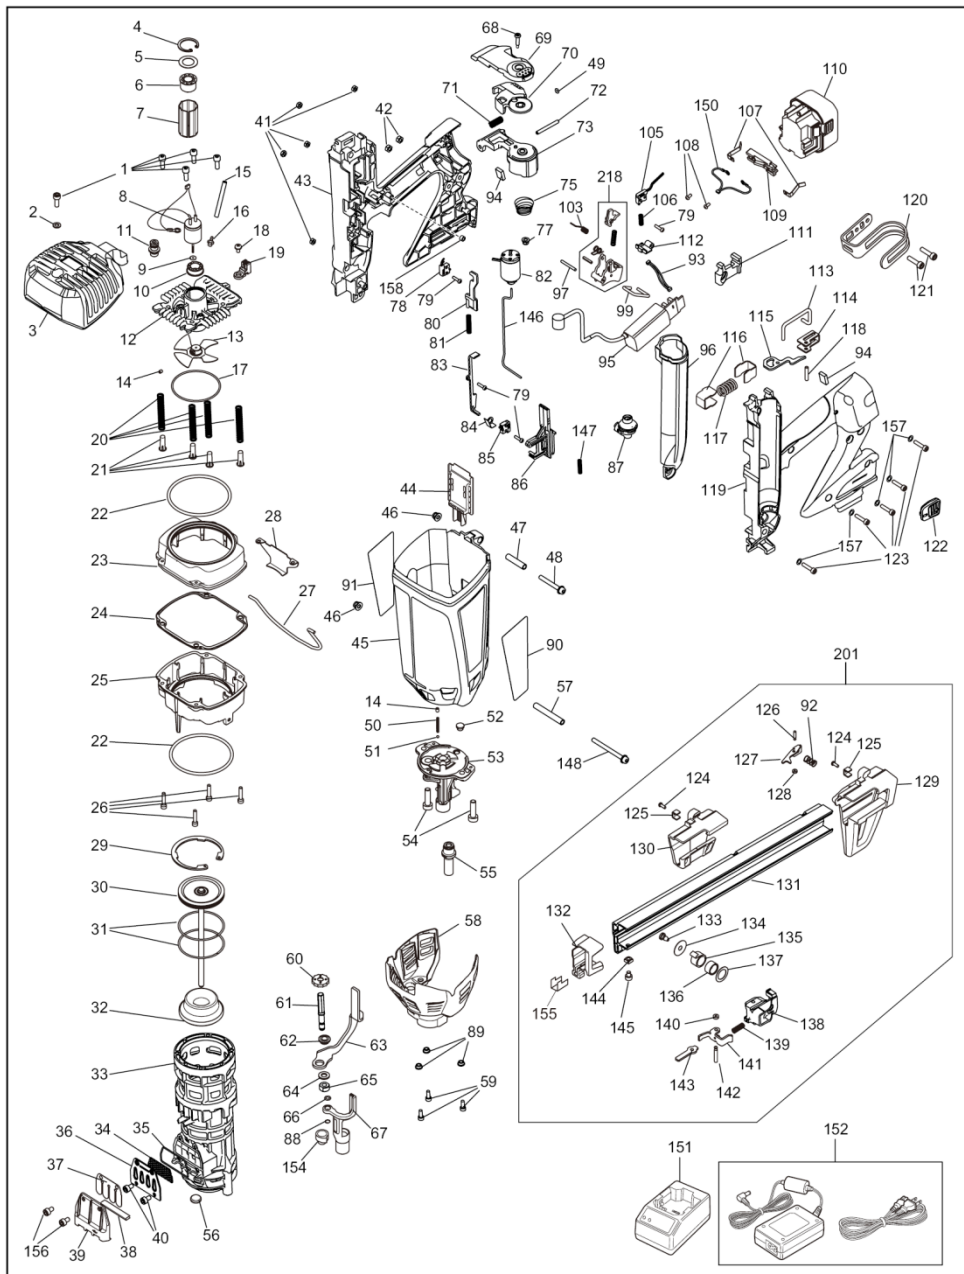

GS738C LT (CE)

VARENDR.	MAX kode	MATERIALE	DANSK			
1	BB40408	Stål	BOLT 5X14			
2	EE39172	Stål	SP/ENDESKIVE			
3	GN70293	Nylon+Rustfrit stål	CYLINDERHÆTTE ENHED(GS732C)			
4	GN12053	Stål	LASERING C TYPE INTERN 25			
5	GN11844	Rustfrit stål	ALMINDELIG SKIVE 15X24, 2X0,5			
6	GN11849	Silikon Gummil	MOTORMONTERING L			
7	GN12051	Polyacetal	MOTOR FORING			
8	GN70177		MOTORENHED			
9	GN10026	epoxyharpiks	SP/ENDESKIVE			
10	GN10448	Silikon Gummil	MOTOR BUFFER			
11	GN80036		STIK ENHED			
12	GN12140	Aluminium	CYLINDERHOVED			
13	GN70001	Aluminium	VENTILATOR ENHED			
14	AA74403	Stål	UNBRAKOSKRUE 4X5			
15	GN12141	Silikon Gummil	GUMMISLANGE			
16	GN11818	Rustfrit stål	SLANGFITTING M5			
17	HH14036	Gummi	O-RING AS568-036			
18	AA01703	Stål	FLAD SKRUE 4X8 M/FJEDERSKIVE			
19	GN11819	Nylon	KONNEKTORHOLDER			
20	GN11820	Stål	TRYKJEDER(KAMMER)			
21	GN11822	Nylon	STYR STANG			
22	GN11821	Gummi	ORING 4D 3,5X75,8 (AS234)			
23	GN11488	Aluminium	ØVRE KAMMER			
24	GN11823	Silikon Gummil	TÆTNINGSPLADE			
25	GN11489	Aluminium	NEDRE KAMMER			
26	GN12072	Stål	UNBRAKOSKRUE 4X20			
27	GN11487	Stål	KAMMER ARM			
28	GN11485	Rustfrit stål	KAMMER PLADE			
29	GN10221	Stål	LASERING C			
30	GN70320	Stål+Aluminium	HOVEDSTEMPEL ENHED			
31	GN10224	Stål	STEMPELRING			
32	GN11546	Gummi	STOP			
33	GN11496	Aluminium	CYLINDER			
34	GN11494	Rustfrit stål	BUFFER PLADE			
35	GN11824	Silikon Gummil	REED VENTIL PAKNING			
36	GN11491	Rustfrit stål	VENTILBASE			
37	GN11493	Rustfrit stål	REED VENTIL			
38	GN11495	Rustfrit stål	VENTIL FILTER			
39	GN11492	Aluminium	VENTIL DÆKSEL			
40	BB40456	Stål	BOLT 5X8			
41	GN12185	Stål	MØTRIK M4 N			
42	CC49508	Stål	SPECIAL 6-KANT MØTRIK M5 CF			
43	GN70290	Nylon	HÅNDTAG R ENHED			
44	GN11501	Nylon	KAMMER ARM STYR			
45	GN12145	Nylon	HUS			
46	GN12073	Stål	6-KANT MØTRIK MED FLANGE M5			
47	GN12135	Stål	HUL AKSEL 7,2X33,5			
48	GN12133	Stål	UNBRAKOSKRUE 5X42			
49	HH11114	Gummi	O-RING AP4			
50	GN11828	Stål	TRYKJEDER(JUSTERER)			
51	GN12060	Stål	STÅLKUGLE 3			
52	GN11830	Gummi	MAGASIN BUFFER			
53	GN11524	Stål	NÆSE			
54	BB40428	Stål	6-KANT BOLT 6X25			
55	GN11829	Stål	NÆSE TOP			
56	GN12055	Gummi	KONTAKT BUMPER			
57	GN12136	Stål	HUL AKSEL 7,2X47			
58	GN70241	Nylon+Rustfrit stål	DÆKSEL ENHED			
59	GN12082	Stål	UNBRAKOSKRUE 4X10			
60	GN11827	Polyacetal	JUSTERINGSJUL			
61	GN11525	Stål	SKRUE STANG			
62	GN11527	Stål	ARM BØSNING			
63	GN11526	Stål	KONTAKTARM B			

GS738C LT (CE)

VARENDR.	MAX kode	MATERIALE	DANSK				
64	GN11848	Stål	ARM SPÆNDESKIVE				
65	GN11528	Stål	ARM MØTRIK				
66	HH19722	Gummi	O-RING 1A 1,5X5				
67	GN11520	Stål	KONTAKTARM C				
68	GN12159	Stål	UNBRAKOSKRUE RUNDHOVEDET 4X18				
69	GN12152	Nylon	BRÆNDSTOFDÆKSEL B				
70	GN12153	Nylon	BRÆNDSTOF LÅS				
71	GN12163	Stål	TRYKFJEDER(LÅS)				
72	GN12154	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL (DÆKSEL)				
73	GN12151	Nylon	BRÆNDSTOFDÆKSEL A				
75	GN12162	Stål	CORN FJEDER(BRÆNDSTOFDÆKSEL)				
77	GN12160	Stål	6-KANT MØTRIK MED FLANGE M4				
78	GN70309		F-DÆKSEL SW ENHED-N				
79	AA05544	Stål	TAP TIGHT(P) 3X12				
80	GN12157	Nylon	BRÆNDSTOF SW HÅNDTAG				
81	GN12165	Stål	TRYKFJEDER (BRÆNDSTOFDÆKSEL SW)				
82	GN70314		MAGNETVENTIL ENHED-N				
83	GN12149	Nylon	RØRDÆKSEL				
84	GN11592	Rustfrit stål	VENTILATOR SW HÅNDTAG				
85	GN70308		VENTILATOR SW ENHED				
86	GN12131	Polyacetal	KONTAKTARM A				
87	GN70318		BRÆNDSTOFCELLE FORBINDELSE ENHED-N				
88	GN12059	Stål	JUSTER STOP				
89	GN12081	Stål	DÆKSEL ENHED BUSH				
90	GN11991		NAVNESKILT (GS738C)				
91	GN11997		ADVARSELSMÆRKAT				
92	GN11588	Stål	TRYKFJEDER(STOP)				
93	GN70316		TILSLUTNING KODE ENHED-N				
94	GN12088	Gummi	BATTERIBESKYTTER				
95	GN70306		STYREENHED				
97	GN12138	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL 3X27,2(UDLØSER)				
99	GN12146	Stål	KAMMER LÅSESTANG				
103	GN11596	Stål	UDLØSER FJEDER				
105	GN70179		UDLØSER SW ENHED				
106	GN11593	Stål	TRYKFJEDER(UDLØSER SW)				
107	GN10058	Kobberlegering	ELEKTRODEPLADE				
108	AA01106	Rustfrit stål	SKRUE M3X6				
109	GN10059	Polyacetal	ELEKTRODEBLOK				
110	GN80165		BATTERI ENHED				
111	GN12168	Aluminium	LÅS B				
112	GN11508	Polyacetal	UDLØSER SW HÅNDTAG				
113	GN11540	Stål	FJERNER ARM				
114	GN11539	Stål	FJERNER RÅMME				
115	GN11537	Stål	FJERN HÅNDTAG				
116	GN11541	Stål	FJERNER STYR				
117	GN11815	Stål	TRYKFJEDER(FJERNER)				
118	FF31572	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL 1572				
119	GN70292	Nylon	HÅNDTAG L ENHED				
120	GN12132	Stål	BÆLTEKROG				
121	GN12137	Stål	UNBRAKOSKRUE 5X18				
122	GN11542	Nylon	FJERNER DÆKSEL				
123	GN12184	Stål	UNBRAKOSKRUE 4 X20EP				
124	GN12068	Stål	KRYDSKÆRV SELVSKÆRENDE SKRUE 3X8				
125	GN11583	Rustfrit stål	MAGASIN STOP				
126	GN11589	Stål	PARALLEL AKSEL (STOP)				
127	GN11534	Rustfrit stål	SØM STOP				
128	GN12070	Gummi	GUMMISKIVE 1,7X6X2				

GS738C LT (CE)

VARENDR.	MAX kode	MATERIALE	DANSK			
129	GN11535	Nylon	MAGASIN FOD			
130	GN11582	Nylon	MAGASIN HÆNGER			
131	GN11871	Aluminium	MAGASIN 38L			
132	GN11872	Nylon	MAGASIN DÆKSEL 38			
133	GN12061	Gummi	FJEDER STOP			
134	GN12063	Rustfrit stål	FJEDER DÆKSEL A			
135	GN12067	Rustfrit stål	KONSTANT KRAFT FJEDER			
136	GN12065	Polyacetal	FJEDER KRAVE			
137	GN12064	Rustfrit stål	FJEDER DÆKSEL B			
138	GN11531	Nylon	FØLGER HOLDER			
139	GN12066	Stål	TRYKFJEDER(FØLGER)			
140	GN12062	Gummi	GUMMISKIVE 2,7X7X2,5			
141	GN11530	Stål	FØLGER			
142	GN11591	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL (FØLGER)			
143	GN11580	Stål	ANTISKUD PLADE			
144	GN11590	Stål	KVADRATISK MØTRIK M5			
145	GN12069	Stål	UNBRAKOSKRUE 5X6			
146	GN12148	Rustfrit stål	BR/ENDSTOFRØR			
147	GN12087	Stål	TRYKFJEDER(CTA-A)			
148	GN12134	Stål	UNBRAKOSKRUE 5X55			
150	GN70013		KRAFTKODE SELE ENHED			
151	GN70249		LADER ENHED			
152	GN80184		ADAPTER ENHED(MAX)			
154	GN12180	Gummi	SKRUE DÆKSEL			
155	GN11855	Stål	NEDRE PLADE			
156	BB40703	Stål	SKRUE 5X10			
157	GN12187	Stål	LILLE SKIVE 4			
158	GN12188	Aluminium	INDRE KRAVE			

GS738C ST (CE)

VARENDR.	MAX kode	MATERIALE	DANSK			
1	BB40408	Stål	BOLT 5X14			
2	EE39172	Stål	SP/ENDESKIVE			
3	GN70293	Nylon+Rustfrit stål	CYLINDERHÆTTE ENHED(GS732C)			
4	GN12053	Stål	LASERING C TYPE INTERN 25			
5	GN11844	Rustfrit stål	ALMINDELIG SKIVE 15X24, 2X0,5			
6	GN11849	Silikon Gummil	MOTORMONTERING L			
7	GN12051	Polyacetal	MOTOR FORING			
8	GN70177		MOTORENHED			
9	GN10026	epoxyharpiks	SP/ENDESKIVE			
10	GN10448	Silikon Gummil	MOTOR BUFFER			
11	GN80036		STIK ENHED			
12	GN12140	Aluminium	CYLINDERHOVED			
13	GN70001	Aluminium	VENTILATOR ENHED			
14	AA74403	Stål	UNBRAKOSKRUE 4X5			
15	GN12141	Silikon Gummil	GUMMISLANGE			
16	GN11818	Rustfrit stål	SLANGFITTING M5			
17	HH14036	Gummi	O-RING AS568-036			
18	AA01703	Stål	FLAD SKRUE 4X8 M/FJEDERSKIVE			
19	GN11819	Nylon	KONNEKTORHOLDER			
20	GN11820	Stål	TRYKJEDER(KAMMER)			
21	GN11822	Nylon	STYR STANG			
22	GN11821	Gummi	ORING 4D 3,5X75,8 (AS234)			
23	GN11488	Aluminium	ØVRE KAMMER			
24	GN11823	Silikon Gummil	TÆTNINGSPLADE			
25	GN11489	Aluminium	NEDRE KAMMER			
26	GN12072	Stål	UNBRAKOSKRUE 4X20			
27	GN11487	Stål	KAMMER ARM			
28	GN11485	Rustfrit stål	KAMMER PLADE			
29	GN10221	Stål	LASERING C			
30	GN70320	Stål+Aluminium	HOVEDSTEMPEL ENHED			
31	GM10224	Stål	STEMPELRING			
32	GN11546	Gummi	STOP			
33	GN11496	Aluminium	CYLINDER			
34	GN11494	Rustfrit stål	BUFFER PLADE			
35	GN11824	Silikon Gummil	REED VENTIL PAKNING			
36	GN11491	Rustfrit stål	VENTILBASE			
37	GN11493	Rustfrit stål	REED VENTIL			
38	GN11495	Rustfrit stål	VENTIL FILTER			
39	GN11492	Aluminium	VENTIL DÆKSEL			
40	BB40456	Stål	BOLT 5X8			
41	GN12185	Stål	MØTRIK M4 N			
42	CC49508	Stål	SPECIAL 6-KANT MØTRIK M5 CF			
43	GN70290	Nylon	HÅNDTAG R ENHED			
44	GN11501	Nylon	KAMMER ARM STYR			
45	GN12145	Nylon	HUS			
46	GN12073	Stål	6-KANT MØTRIK MED FLANGE M5			
47	GN12135	Stål	HUL AKSEL 7,2X33,5			
48	GN12133	Stål	UNBRAKOSKRUE 5X42			
49	HH11114	Gummi	O-RING AP4			
50	GN11828	Stål	TRYKJEDER(JUSTERER)			
51	GN12060	Stål	STÅLKUGLE 3			
52	GN11830	Gummi	MAGASIN BUFFER			
53	GN11524	Stål	NÆSE			
54	BB40428	Stål	6-KANT BOLT 6X25			
55	GN11829	Stål	NÆSE TOP			
56	GN12055	Gummi	KONTAKT BUMPER			
57	GN12136	Stål	HUL AKSEL 7,2X47			
58	GN70241	Nylon+Rustfrit stål	DÆKSEL ENHED			
59	GN12082	Stål	UNBRAKOSKRUE 4X10			
60	GN11827	Polyacetal	JUSTERINGSJUL			
61	GN11525	Stål	SKRUE STANG			
62	GN11527	Stål	ARM BØSNING			
63	GN11526	Stål	KONTAKTARM B			

GS738C ST (CE)

VARENDR.	MAX kode	MATERIALE	DANSK			
64	GN11848	Stål	ARM SPÆNDESKIVE			
65	GN11528	Stål	ARM MØTRIK			
66	HH19722	Gummi	O-RING 1A 1,5X5			
67	GN11520	Stål	KONTAKTARM C			
68	GN12159	Stål	UNBRAKOSKRUE RUNDHOVEDET 4X18			
69	GN12152	Nylon	BRÆNDSTOFDÆKSEL B			
70	GN12153	Nylon	BRÆNDSTOF LÅS			
71	GN12163	Stål	TRYKJEDER(LÅS)			
72	GN12154	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL (DÆKSEL)			
73	GN12151	Nylon	BRÆNDSTOFDÆKSEL A			
75	GN12162	Stål	CORN FJEDER(BRÆNDSTOFDÆKSEL)			
77	GN12160	Stål	6-KANT MØTRIK MED FLANGE M4			
78	GN70309		F-DÆKSEL SW ENHED-N			
79	AA05544	Stål	TAP TIGHT(P) 3X12			
80	GN12157	Nylon	BRÆNDSTOF SW HÅNDTAG			
81	GN12165	Stål	TRYKJEDER (BRÆNDSTOFDÆKSEL SW)			
82	GN70314		MAGNETVENTIL ENHED-N			
83	GN12149	Nylon	RØRDÆKSEL			
84	GN11592	Rustfrit stål	VENTILATOR SW HÅNDTAG			
85	GN70308		VENTILATOR SW ENHED			
86	GN12131	Polyacetal	KONTAKTARM A			
87	GN70318		BRÆNDSTOFCELLE FORBINDELSE ENHED-N			
88	GN12059	Stål	JUSTER STOP			
89	GN12081	Stål	DÆKSEL ENHED BUSH			
90	GN11991		NAVNESKILT (GS738C)			
91	GN11997		ADVARSELSMÆRKAT			
92	GN11588	Stål	TRYKJEDER(STOP)			
93	GN70316		TILSLUTNING KODE ENHED-N			
94	GN12088	Gummi	BATTERIBESKYTTER			
95	GN70306		STYREENHED			
96	GN12156	Nylon	BRÆNDSTOF SIDEDÆKSEL			
97	GN12138	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL 3X27 2(UDLØSER)			
99	GN12146	Stål	KAMMER LÅSESTANG			
103	GN11596	Stål	UDLØSER FJEDER			
105	GN70179		UDLØSER SW ENHED			
106	GN11593	Stål	TRYKJEDER(UDLØSER SW)			
107	GN10058	Kobberlegeringer	ELEKTRODEPLADE			
108	AA01106	Rustfrit stål	SKRUE M3X6			
109	GN10059	Polyacetal	ELEKTRODEBLOK			
110	GN80165		BATTERI ENHED			
111	GN12168	Aluminium	LÅS B			
112	GN11508	Polyacetal	UDLØSER SW HÅNDTAG			
113	GN11540	Stål	FJERNER ARM			
114	GN11539	Stål	FJERNER RAMME			
115	GN11537	Stål	FJERN HÅNDTAG			
116	GN11541	Stål	FJERNER STYR			
117	GN11815	Stål	TRYKJEDER(FJERNER)			
118	FF31572	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL 1572			
119	GN70292	Nylon	HÅNDTAG L ENHED			
120	GN12132	Stål	BÆLTEKROG			
121	GN12137	Stål	UNBRAKOSKRUE 5X18			
122	GN11542	Nylon	FJERNER DÆKSEL			
123	GN12184	Stål	UNBRAKOSKRUE 4X20 EP			
124	GN12068	Stål	KRYDSKÆRV SELVSKÆRENDE SKRUE 3X8			
125	GN11583	Rustfrit stål	MAGASIN STOP			
126	GN11589	Stål	PARALLEL AKSEL (STOP)			

GS738C ST (CE)

VARENDR.	MAX kode	MATERIALE	DANSK				
127	GN11534	Rustfrit stål	SØM STOP				
128	GN12070	Gummi	GUMMISKIVE 1,7X6X2				
129	GN11535	Nylon	MAGASIN FOD				
131	GN11854	Aluminium	MAGASIN 38S				
132	GN11872	Nylon	MAGASIN DÆKSEL 38				
133	GN12061	Gummi	FJEDER STOP				
134	GN12063	Rustfrit stål	FJEDER DÆKSEL A				
135	GN12067	Rustfrit stål	KONSTANT KRAFT FJEDER				
136	GN12065	Polyacetal	FJEDER KRAVE				
137	GN12064	Rustfrit stål	FJEDER DÆKSEL B				
138	GN11531	Nylon	FØLGER HOLDER				
139	GN12066	Stål	TRYK FJEDER(FØLGER)				
140	GN12062	Gummi	GUMMISKIVE 2,7X7X2,5				
141	GN11530	Stål	FØLGER				
142	GN11591	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL (FØLGER)				
143	GN11580	Stål	ANTISKUD PLADE				
144	GN11590	Stål	KVADRATISK MØTRIK M5				
145	GN12069	Stål	UNBRAKOSKRUE 5X6				
146	GN12148	Rustfrit stål	BRÆNDSTOFRØR				
147	GN12087	Stål	TRYK FJEDER(CTA-A)				
148	GN12134	Stål	UNBRAKOSKRUE 5X55				
150	GN70013		KRAFTKODE SELE ENHED				
151	GN70249		LADER ENHED				
152	GM80184		ADAPTER ENHED(MAX)				
154	GN12180	Gummi	SKRUE DÆKSEL				
155	GN11855	Stål	NEDRE PLADE				
156	BB40703	Stål	SKRUE 5X10				
157	GN12187	Stål	LILLE SKIVE 4				
158	GN12188	Aluminium	INDRE KRAVE				

VARENØR.	MAX kode	Dele i sæt	DANSK		
201	GN80208		MAGASIN ENHED 38L		
201	GN80206		MAGASIN ENHED 38S		
202	GN80257	Sæt nr.1 inkluderer(92,126,127,128,129)	MAGASIN FOD ENHED		
203	GN80258	Sæt nr.2 inkluderer(133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143)	FØLGER ENHED		
204	GN80273	Sæt nr.3 inkluderer(107,108,109,150)	BATTERI KONNEKTOR ENHED		
205	GN80259	Sæt nr.4 inkluderer(14,50,51)	DREJEJUSTERER STOP		
206	GN80260	Sæt nr.4 inkluderer(4,5,6,7,8,9,10)	MOTOR SÆT		
207	GN80262	Sæt nr.7 inkluderer (4 af 20)	FORBRÆNDINGSKAMMER FJEDERSÆT		
208	GN80263	Sæt nr.8 inkluderer (4 af 21)	FORBRÆNDINGSKAMMER FJEDER STYR		
209	GN80264	Sæt nr.9 inkluderer (35,37)	REED VENTIL PAKNING SÆT		
210	GN80265	Sæt nr.10 inkluderer (30, 2 af 31)	STEMPEL ENHED		
211	GN80266	Sæt nr.11 inkluderer (34,35,36,37,38,39,2 of 40,2 af 156)	REED VENTIL ENHED		
212	GN80267	Sæt nr.12 inkluderer (113,114,115,2 of 116,117,118)	MAGASIN LAS SÆT		
213	GN80268	Sæt nr.13 inkluderer (60,61,62,64,65,66,88)	DYBDEJUSTERING SÆT		
214	GN80280	Sæt nr.15 inkluderer (151,152)	BATTERILADER SÆT		
215	GN80270	Sæt nr.16 inkluderer (4,5,6,7,10)	MOTOR BUFFER SÆT		
216	GN80271	Sæt nr.17 inkluderer (3 af 89 and 3 af 59)	HUSD/EKSEL BOLT SÆT		
217	GN80274	Sæt nr.18 inkluderer (13,14)	VENTILATOR ENHED SÆT		
218	GN70190	Sæt nr.19 inkluderer(98,100,101,102,104)	UDLØSER ENHED SÆT		
219	GN70242	Sæt nr.20 inkluderer(21,2 af 22,23,24,25,4 af 26,28)	FORBRÆNDINGSKAMMER ENHED		

GS738C LT, GS738C ST

EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi erklærer hermed, at produktet med titlen i denne brugsanvisning overholder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne som nedenfor.

Direktiv : Maskindirektiv 2006/42/EU

Producent : MAX CO., LTD.
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 JAPAN

Dette produkt er evalueret for overensstemmelse med ovenstående direktiver ved hjælp af følgende europæiske standarder.

Maskindirektiv : EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008

Titel : General Manager, QA-afdeling
Adresse : 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 JAPAN

Autoriseret complier : MAX.EUROPE BV/Præsident i samfundet
Camerastraat 19,1322 BB
Almere, Holland

- Indholdet af denne manual kan uden varsel ændres for forbedringer.

- Specifikationerne og designet af produkterne i denne manual kan ændres uden forudgående varsel på grund af vores løbende bestræbelser på at forbedre kvaliteten af vores produkter.




MAX CO.,LTD.

MAX EUROPE BV

Antennestraat 45
1322 AH Almere The Netherlands
Telefon: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBAL Site)
www.max-europe.com (EUROPE Site)

GN11992 
170317-00/02 